

サブルーチン		'01/07/30	
OSP5020M	裏ザグリ用サブプログラム	y.nakashima	

0G87EX

このプログラムは、専用工具を使用する裏ザグリ用プログラムです。

目次

機能・共通規則	2
切欠き付き裏座繰りバー用	4
日研式裏座繰り用	6
黒田式裏座繰り用	8
クメダ式裏座繰り用	10
B i g 式裏座繰り用	12
バラウェイツール用	14

1. 機能

このプログラムは、専用工具を使用する裏ザグリ用プログラムです。
mm単位系のみ使用可能です。

2. 共通規則

(1) 動作 / 指令パラメータは、同等の固定サイクルに準じます。従って、本説明書に記載されていない事は固定サイクルの説明書を参照して下さい。

(2) サイクル軸寸法 (P R, P Z, P T, P A) は、G 9 1 モード中でもワーク原点からの寸法を指令して下さい。 (位置決め平面軸はG 9 0 / 9 1 に従う)

(3) M 5 2 指令は有効ですが、C A L L のブロックにM 5 2 を指令しても無効です (サブ内部でM 5 2 を読めないため)。この場合は、P M = 5 2 を指令して下さい。

(MOD I N中のM 5 2 は有効)

(4) M 5 3 / 5 4 も有効ですが、M 5 3 の戻り位置はG 7 1 ではなく、P T = t で指令して下さい。

(固定サイクルではないためG 7 1 の位置が読めないため)

P T 指令無しで、M 5 3 を指令した場合はアラーム。

(5) 主軸起動は自動的に行われますが、主軸が回転中の場合は現在のモードを保持します。(固定サイクルと異なり、主軸の正 / 逆回転に関係なく使用出来る)

(6) M 3 / 4, M 7 / 8 / 1 2 コードは、サブプログラム呼出しブロックで指令した場合、無視される場合があります。

(7) 横軸の場合はR 点とX / Y 点の前後関係はチェックしていません。注意して下さい。

(8) 横軸の場合は+ 側から見た場合と、- 側から見た場合では、ダウン / アップカットの関係が逆になります。(主軸が- から+ 方向を向いている時は、アップカット用をC A L L すればダウンカットになる)

(9) これらのプログラムを使用中に、絶対にG 6 0 とN C Y L を併用しないで下さい。G 6 0 中はN C Y L が無視され工具がワークに衝突します。(この問題はマクロでは回避できません)

3. 平面指定

このプログラムはG 1 7 平面 (X - Y) で説明してあります。

他の平面 (G 1 8, G 1 9) 使用時は軸アドレスを下記の様に置き換えて下さい。

	P X	P Y	P Z	P R	P T	P A	P I	P J	P K
G 1 7	X (1)	Y (2)	Z (3)	Z	Z	Z	X	Y	
G 1 8	X (2)	Y (3)	Z (1)	Y	Y	Y	X		Z
G 1 9	X (3)	Y (1)	Z (2)	X	X	X		Y	Z

注 1) ()内は軸番号を示す。1, 2 が位置決め平面軸、3 がサイクル軸。

注 2) この表のP I / P J / P K はO G 8 7 C のみ適用されます。

4．プログラム実行中のエラー

プログラム実行中にエラーがあると、原則としてアラーム B で停止します。

(1) アラーム B [6 1 9] で停止する場合

プログラム実行中に動作条件を満たしていないブロックを検出すると、アラーム B [6 1 9] で停止します。この時、簡単なメッセージとアラーム No が出力されますので、メッセージ内容を参照してプログラム指令値等を修正して下さい。

(2) アラーム B [4 2 3] で停止する場合

プログラム実行中に動作条件を満たしていないブロックを検出すると、アラーム B [4 2 3] で停止します。この時、アラームの発生したブロックにコメントが書き込まれていますので、コメントの内容を参照してプログラム指令値等を修正して下さい。

(3) 上記以外のアラームにより停止した場合

アラームの内容により必要な取扱説明書を参照して下さい。

5．その他の注意事項

(1) コモン変数 V C 1 2 0 ~ 1 2 8 は、サブルーチン内で使用されています。

ユーザープログラムでこれらの変数を使用すると、予期せぬ値が書き込まれる事がありますので注意して下さい。(特に使用禁止ではありません)

(2) サブプログラムの Q 指令による複数回呼出しは考慮されていません。注 1

Q 指令による複数回呼出しを使用した場合、2 回目以降異常動作する可能性があります。

(パラメータの中に内部で符号反転される場合あり。この場合 2 回目以降は 1 回毎にそのパラメータの符号が反転されますから、動作上支障がある場合があります)

注 1) サブプログラムの複数回呼出し用の Q 指令は、引数の P Q の事ではありません。混同しない事。

ex

MODIN OG87C PR=r PZ=z (PA=a) PC=c PI=i PD=d (PJ=j PG=g PF=f PFA=fa PS=s PT=t) -> OK

MODIN OG87C Q5 PR=r PZ=z (PA=a) PC=c PI=i PD=d (PJ=j PG=g PF=f PFA=fa PS=s PT=t) -> NG(の場合あり)

切欠き付きシングルポイントカッタ用

1. 概要

このプログラムは、切欠き付きの裏ザグリ用シングルポイントカッタを使用し、コンタリング加工により G 8 7 使用時より更に大径のザグリ加工を行うものです。工具の出し入れ時及びコンタリング時の、シャンクや刃先の干渉はプログラムでは一切関知していません。十分注意してご使用下さい。

2. 指令フォーマット

MODIN OG87C PR=r PZ=z (PA=a) PC=c PI=i PD=d (PJ=j PG=g PF=f PFA=fa PS=s PT=t PM=52 M53/54)
(M3/4/7/8/12)


3. 引数リスト

引数	意 味	省略時の処理
P X	円の中心の X 座標	現在値
P Y	円の中心の Y 座標	現在値
P Z	加工位置の Z 座標	エラー
P R	加工開始 / 逃げ点の Z 座標	エラー
P A	工具シフト前/加工終了後の逃げ点の Z 座標	現在値
P C	ザグリ円の直径	エラー
P I	工具出し入れ時の X 方向シフト量	0 注 2
P J	工具出し入れ時の Y 方向シフト量	0 注 2
P K	工具出し入れ時の Z 方向シフト量	0 注 2
P G	コンタリング時の回転方向	3 (G 3)
P D	径補正番号	エラー
P F	切削送り速度	現在値
P F A	Z 方向切込み速度	F A / 2
P T	M 5 3 時の戻り位置	無し
P M	Mコードの引渡 (P M = 5 2)	無し
P S	主軸回転数	現在値

注 1) P G は 2 又は 3 のみです。(省略時 G 3)

注 2) P I / P J は (G 1 7 の場合) 何れか 1 軸は指令しなければいけません。(シフト量が 2 軸共無い場合はアラーム)

注 3) M 5 4 時は P A で位置決めされます。工具長補正は切れ刃位置で設定するので、切れ刃位置から刃具の先端までの突き出し量に注意して下さい。

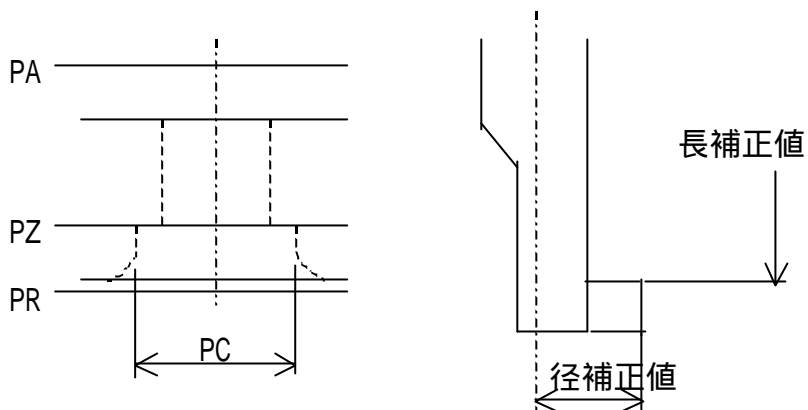

4. 動作順序

- 1 - X Y位置へ早送りで位置決め
- 2 - A点へ早送りで位置決め。主軸割出し
- 3 - P I / P J 分シフト (G 0)
- 4 - R点へ早送り位置決め
- 5 - X Y位置へ早送り位置決め
- 6 - 主軸起動
- 7 - 径補正をかけてアプローチ (G 0)
- 8 - Z点へ切込み G 1 F = P F A
- 9 - コンタリングで1回転 F = P F
- 10 - X Y点へ G 4 0 G 1 F = P F
- 11 - P R点へ早送り位置決め
- 12 - 主軸割出し
- 13 - P I / P J 分シフト (G 0)
- 14 - A点へ早送り位置決め
- 15 - X Y点へ早送り位置決め
- 16 - M 5 3モード中なら T点迄早送り。
- 17 - G 1 7モードで、P M = 5 2 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

日研式カッタ用

1.概要

このプログラムは、日研製裏ザグリカッタを使用し裏ザグリ加工を行うものです。
 工具の出し入れ時のシャンクや刃先の干渉や、基準位置から刃物先端までの突き出し量などはプログラムでは一切関知していません。十分注意してご使用下さい。

2.指令フォーマット

MODIN OG87N PR=r PZ=z PL=l PI=i PJ=j (PF=f PFA=fa PFB=fb PS=s PT=t PM=52 M53/54) (M3/4/7/8/12)

3.引数リスト


引数	意 味	省略時の処理
P X	円の中心のX座標	現在値
P Y	円の中心のY座標	現在値
P Z	ワーク上面のZ座標	エラー
P R	加工開始 / 逃げ点のZ座標	エラー
P L	チップ出し入れクラッチストローク	エラー
P I	チップ出し入れストローク (基準面が当たった位置から)	エラー
P J	工具切込み全ストローク (基準面が当たった位置から)	エラー
P F	切削送り速度	現在値
P F A	高速アプローチ速度	G 0
P F B	P L / P I 区間速度	P F * 4
P T	M 5 3 時の戻り位置	無し
P M	Mコードの引渡 (P M = 5 2)	無し
P S	主軸回転数	現在値

注 1) M 5 4 時は P R で位置決めされます。工具長補正は基準面位置で設定するので、切れ刃位置から刃具の先端までの突き出し量に注意して下さい。

注 2) P L は必ず工具のストローク以内で使用して下さい。オーバーストロークになるとワークや工具を破損します。

注 3) 基準面端面から先の刃物形状にはこのプログラムは一切関知していません。下穴との干渉や R 点での干渉等、十分に注意して使用して下さい。

注 4) P L / P I / P J は何れも基準面端面からの寸法を指定します。特に P I / P J は見かけのストロークではありませんので、間違えないようご注意ください。

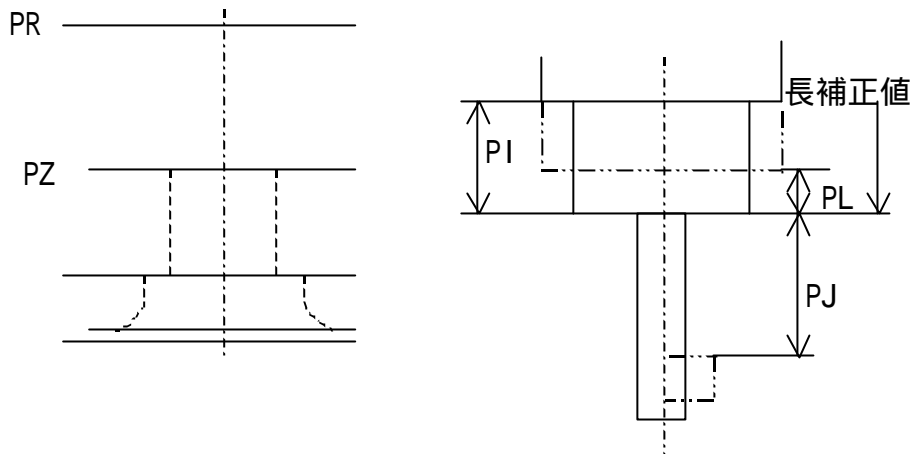

4. 動作順序

- 1 - X Y 位置へ早送りで位置決め
- 2 - R 点へ早送り位置決め
- 3 - Z 点 + 1 mm へ高速アプローチ $F = P F A (G 0)$
- 4 - Z 点へアプローチ $G 1 \quad F = P F B$
- 5 - P L 分ストローク送り $G 1 \quad F = P F B$
- 6 - P I ストローク分戻し $F = P F B$
- 7 - P Z + P J まで切削送り $F = P F$ 主軸起動
- 8 - ドウエル $P = P P$
- 9 - 主軸停止
- 10 - P Z + P L + 1 mm まで早送り戻し
- 11 - P I + 1 mm 分戻し $F = P F B$
- 12 - P L 分戻し $F = P F B$
- 13 - R 点まで高速戻し $F = P F A (G 0)$
- 14 - M 5 3 モード中なら T 点迄早送り。
- 15 - G 1 7 モードで、 $P M = 5 2$ 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

黒田式カッタ用

1.概要

このプログラムは、黒田製裏ザグリカッタを使用し裏ザグリ加工を行うものです。
 工具の出し入れ時のシャンクや刃先の干渉や、基準位置から刃物先端までの突き出し量などはプログラムでは一切関知していません。十分注意してご使用下さい。

2.指令フォーマット

MODIN OG87K PR=r PZ=z PL=l (PF=f PFA=fa PS=s PT=t PM=52 M53/54) (M3/4/7/8/12)


3.引数リスト

引数	意 味	省略時の処理
P X	円の中心のX座標	現在値
P Y	円の中心のY座標	現在値
P Z	ワーク上面のZ座標	エラー
P R	加工開始 / 逃げ点のZ座標	エラー
P L	工具出し入れ時のX方向シフト量	エラー
P F	切削送り速度	現在値
P F A	Z面へのアプローチ速度	G 0
P F B	チップ収納時の戻り速度	P F * 4
P T	M 5 3 時の戻り位置	無し
P M	Mコードの引渡 (P M = 5 2)	無し
P S	主軸回転数	現在値

注 1) M 5 4 時は P R で位置決めされます。工具長補正はストッパ端面位置で設定するので、ストッパ端面位置から刃具の先端までの突き出し量に注意して下さい。

注 2) P L は必ず工具のストローク以内で使用して下さい。オーバーストロークになるとワークや工具を破損します。

注 3) ストッパ端面から先の刃物形状にはこのプログラムは一切関知していません。下穴との干渉や R 点での干渉等、十分に注意して使用して下さい。

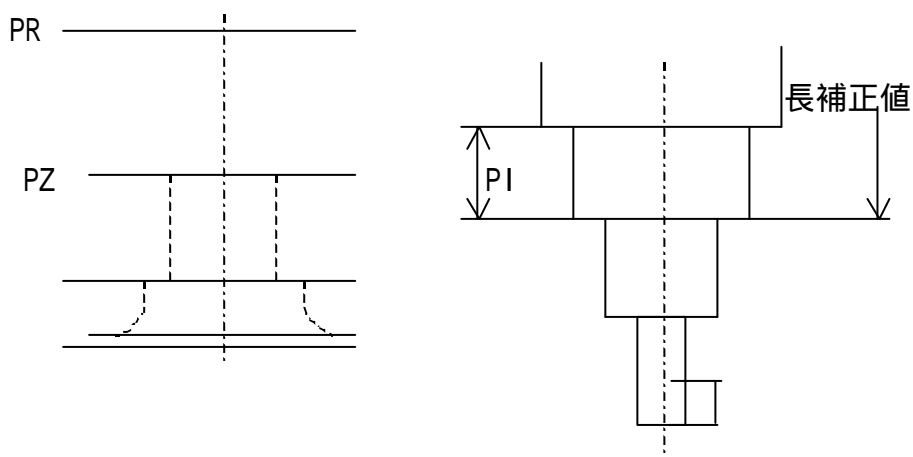

4 . 動作順序

- 1 - X Y 位置へ早送りで位置決め
- 2 - R 点へ早送り位置決め。主軸起動
- 3 - Z 点 + 1 mm へ高速アプローチ F = P F A (G 0)
- 4 - Z 点へアプローチ G 1 F = P F
- 5 - P L 分ストローク送り G 1 F = P F
- 6 - ドウエル P = P P
- 7 - P L 分ストローク + 1 mm 戻し F = P F B
- 8 - R 点まで高速戻し F = P F A (G 0)
- 9 - M 5 3 モード中なら T 点迄早送り。
- 10 - G 1 7 モードで、P M = 5 2 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

クメダ式カッタ用

1.概要

このプログラムは、クメダ製裏ザグリカッタを使用し裏ザグリ加工を行うものです。
 工具の出し入れ時のシャンクや刃先の干渉や、基準位置から刃物先端までの突き出し量などはプログラムでは一切関知していません。十分注意してご使用下さい。

2.指令フォーマット

MODIN OG87M PR=r PZ=z PL=l (PF=f PFA=fa PFB=fb PS=s PT=t PM=52 M53/54) (M3/4/7/8/12)


3.引数リスト

引数	意 味	省略時の処理
P X	円の中心のX座標	現在値
P Y	円の中心のY座標	現在値
P Z	ワーク上面のZ座標	エラー
P R	加工開始 / 逃げ点のZ座標	エラー
P L	工具の圧縮ストローク	エラー
P F	切削送り速度	現在値
P F A	Z面へのアプローチ速度	G 0
P F B	チップ収納時の戻り速度	P F * 4
P T	M 5 3 時の戻り位置	無し
P M	Mコードの引渡 (P M = 5 2)	無し
P S	主軸回転数	現在値

注 1) M 5 4 時は P R で位置決めされます。工具長補正はストッパ端面位置で設定するので、ストッパ端面位置から刃具の先端までの突き出し量に注意して下さい。

注 2) P L は必ず工具のストローク以内で使用して下さい。オーバーストロークになるとワークや工具を破損します。

注 3) ストッパ端面から先の刃物形状にはこのプログラムは一切関知していません。下穴との干渉や R 点での干渉等、十分に注意して使用して下さい。

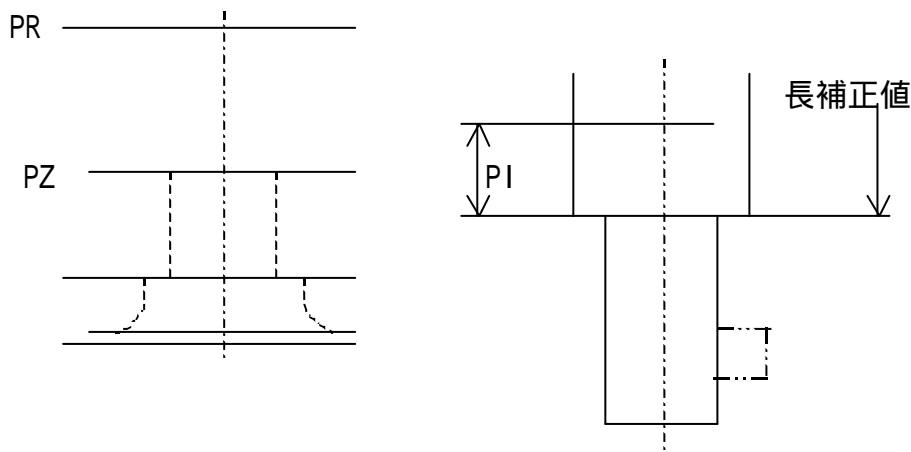

4 . 動作順序

- 1 - X Y 位置へ早送りで位置決め
- 2 - R 点へ早送りで位置決め。主軸停止
- 3 - Z 点 + 1 mm 高速アプローチ送り $F = P F A (G 0)$
- 4 - Z 点へアプローチ送り $G 1 \quad F = P F B$
- 5 - 主軸起動
- 6 - P L 分ストローク送り $F = P F$
- 7 - ドウエル $P = P P$
- 8 - 主軸停止
- 9 - P L 分ストローク + 1 mm 戻し $F = P F B$
- 10 - R 点まで高速戻し $F = P F A (G 0)$
- 11 - M 5 3 モード中なら T 点迄早送り。
- 12 - G 1 7 モードで、 $P M = 5 2$ 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

B i g 裏ザグリバー専用

1 . 概要

このプログラムは、B i g の裏ザグリバーを使用し穴の裏ザグリを行なうものです。

2 . 指令フォーマット

CALL OZAGR (PX=x PY=y) PR=r PZ=z PI=i (PJ=j PL=l PP=p PF=f PFA=fa PFB=fb PS=s PT=t PM=52 M53 /54) (M3/4/7/8/12)

3 . 引数リスト

引数	意 味	省略時の処理
P X	加工点の X 座標	現在値
P Y	加工点の Y 座標	現在値
P Z	加工点の Z 座標	エラー
P R	加工開始位置の Z 高さ	エラー
P I	バーの先端から切刃までの長さ	エラー
P J	バーの先端からチップ先端までの長さ	0
P L	切刃のオーバラン量	5
P F	切削送り速度	現在値
P F A	途中の空送り速度	P F * 4
P F B	チップ折り畳み時の空送り速度	P F
P P	Z 点でのドウエル時間	0
P S	主軸回転数	現在値
P T	M 5 3 時の戻り位置	エラー
P M	引渡 M コード (P M = 5 2)	無し


4. 動作順序

- 1 - X Y 位置へ早送りで位置決め。
- 2 - R 点へ早送りで位置決め。主軸逆転
- 3 - R 点より P J だけ前進。F = P F A
P D だけ前進。F = P F B
P Z - P I - P L まで F = P F A
- 4 - 主軸正転。
- 5 - Z 点へ切削送り。
- 6 - P 秒間ドウェル。
- 7 - 1 mm 前進 (逃げ)。注 1
- 8 - 主軸逆転。
- 9 - 3 mm 後退。F = P F B 注 2
- 10 - R 点まで後退。F = P F A
- 11 - M 5 3 モード中なら T 点迄早送り。
- 12 - G 1 7 モードで、P M = 5 2 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

注 1) 1 mm = オプショナルパラメータロングワード No 2 の値

注 2) 3 mm = オプショナルパラメータロングワード No 2 の値の 3 倍

注 3) このプログラムの主軸正転 / 逆転とは、サブプログラム呼出時の主軸の回転方向に対するものです。M 4 中に使用された場合は、M 4 が正転、M 3 逆転になります。

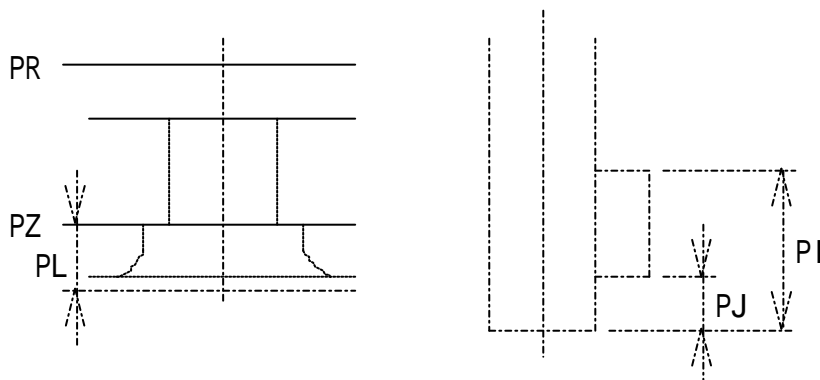

バラウェイツール用

1．概要

このプログラムは、バラウェイツールを使用し穴の裏面取りを行なうものです。

2．指令フォーマット

CALL OM100 (PX=x PY=y) PR=r PZ=z PI=i (PJ=j PK=k PL=l PP=p PF=f PFA=fa PS=s PT=t PM=52 M53/
54) (M3/4/7/8/12)

3．引数リスト

引数	意 味	省略時の処理
P X	加工点の X 座標	現在値
P Y	加工点の Y 座標	現在値
P Z	加工点の Z 座標	エラー
P R	加工開始位置の Z 高さ	エラー
P I	バーの先端から切刃までの長さ	エラー
P J	バーの先端から下側切刃までの長さ	0
P K	上側面取り時の板厚	無し
P L	切刃のオーバラン量	5
P F	切削送り速度	直前に指令された F 値
P F A	途中の空送り速度	1 0 0 0
P P	Z 点でのドウエル時間	0
P S	主軸回転数	現在値
P T	M 5 3 時の戻り位置	エラー
P M	引渡 M コード (P M = 5 2)	無し

4 . 動作順序

- 1 - X Y 位置へ早送りで位置決め。
- 2 - R 点へ早送りで位置決め。主軸停止
- 3 - P K が無い場合は 4 へ。
P Z + P K より P L だけ高い位置へ早送り。主軸起動
P Z + P K へ切削送り。
P 秒間ドウェル。
主軸停止。
- 4 - Z 点より P L だけ低い位置へ切削送り。F = P F A
- 5 - 主軸回転起動。
- 6 - Z 点へ切削送り。
- 7 - P 秒間ドウェル。
- 8 - 主軸停止
- 9 - R 点へ切削送り。F = P F A
- 10 - M 5 3 モード中なら T 点迄早送り。
- 11 - G 1 7 モードで、P M = 5 2 又は M 5 2 指令があれば、Z + リミットまで早送り。

